

DOCKET NO: 10438-0001-6 PCT

09/380080

510 Rec'd PCT/PTO 25 AUG 1999

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Lars PERSSON
SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION
FILED: HEREWITH
INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/SE98/00273
INTERNATIONAL FILING DATE: 17 FEBRUARY 1998
FOR: HEAT EXCHANGER WITH LEAKAGE VENT

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
SWEDEN	9700657-1	25 FEBRUARY 1997

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/SE98/00273. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

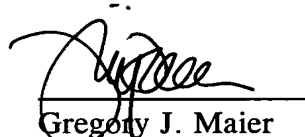

Gregory J. Maier
Attorney of Record
Registration No. 25,599
William E. Beaumont
Registration No. 30,996

Crystal Square Five
Fourth Floor
1755 Jefferson Davis Highway
Arlington, Virginia 22202
(703) 413-3000

PRV**PRIORITY DOCUMENT**PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Patentavdelningen

09/380080

Intyg
Certificate

REC'D	26 MAR 1998
WIPO	PCT

J. Heron

#6

3-31-2000

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.



(71) Sökande Tau Power AB, Kävlinge SE
Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 9700657-1
Patent application number

(86) Ingivningsdatum 1997-02-25
Date of filing

Stockholm, 1998-03-02

För Patent- och registreringsverket
For the Patent- and Registration Office

Evy Morin
Evy Morin

Avgift
Fee

MÅ:mam

SÖKANDE: TAU POWER AB

5 UPPFINNINGENS BENÄMNING: VÄRMEVÄXLARE MED LÄCKAGEUTSLÄPP

10

UPPFINNINGENS OMRÅDE

Föreliggande uppfinning avser en värmeväxlare med läckageutsläpp och närmare bestämt en hellödd värmeväxlare med ett arrangemang som förhindrar att de två medierna i
15 värmeväxlarna blandas vid läckage. Uppfinningen möjliggör också en snabb detektering av läckaget. En avskiljningszon är anordnad vid varje anslutning till värmeväxlaren. I avskiljningszonen finns ett läckageutsläpp vid vilket eventuellt läckage kan detekteras.

20

TEKNIKENS STÅNDPUNKT

Dagens hellödda värmeväxlare består av sammanlödda paket av plattor som saknar möjlighet till inre inspektion. Ett problem som existerar vid dessa värmeväxlare är att en
25 lödning vid en anslutning kan brista inuti värmeväxlaren. En osynlig läcka bildas då inuti värmeväxlaren, varvid medierna blandas utan att detta kan detekteras utifrån värmeväxlaren. Detta innebär att sådana värmeväxlare inte gärna har använts t.ex. vid kylning av maskiner, där oljan som smörjer maski-
30 nen kyles genom värmeväxling med vatten. Vatteninblandning i oljan kan nämligen ge katastrofala resultat för maskinen som i värsta fall helt kan skära ihop.

En annan typ av värmeväxlare är packningsvärmeväxlare som hålles ihop av skruvförband med packningar mellan värmeväxlarens plattor. Problemet ovan med inre läckage har vid
35 dessa värmeväxlare lösts genom att packningen löper så att en avskiljningszon bildas vid varje anslutning och att ett läckageutsläpp bildas i packningen vid värmeväxlarens kant i avskiljningszonerna. Detta innebär att eventuellt läckage
40 blir synligt på utsidan. Emellertid får värmeväxlaren också

ett stort antal hål vid sidorna vilket innebär andra praktiska problem. Dessutom kan packningsvärmewäxlaren användas endast vid lägre tryck (upp till 50 bar) medan lödda värmewäxlare kan användas vid avsevärt högre tryck (upp till 300 bar). Packningarna i värmewäxlaren åldras och måste bytas med jämna mellanrum. Lödda värmewäxlare är däremot praktiskt taget underhållsfria och dessutom billigare att tillverka än packningsvärmewäxlare. Det är således mycket önskvärt att kunna använda hellödda värmewäxlare i fler sammanhang än som tidigare varit möjligt.

Föreliggande uppfinning löser ovanstående problem med invändigt läckage i en hellödd värmewäxlare genom att en avskiljningszon anordnas invid anslutningarna. Vid en bristande lödning uppstår läckage som leder in till avskiljningszonen. Avskiljningszonen har läckageutsläpp mot omgivningen så att läckaget snabbt kan detekteras. Däremot uppstår ingen blandning av medierna vid läckaget.

SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN

Således tillhandahåller föreliggande uppfinning en värmewäxlare innefattande plattor med ett mönster av rillor samt anslutningar för inlopp och utlopp. Plattorna är placerade i ett paket och sammanlödda så att separata kanaler för två medier bildas mellan omväxlande par av plattor.

Enligt uppfinningen bildas en avskiljningszon kring anslutningarna, så att mediet som inte skall nå respektive anslutning avskiljs medan det andra mediet kan strömma förbi. Ett läckageutsläpp till omgivningen är anordnat i avskiljningszonen så att eventuellt läckage kan detekteras.

Uppfinningen är definierad i patentkrav 1. Föredragna utföringsformer av uppfinningen är angivna i detalj i de underordnade patentkraven.

KORTEFATTAD BESKRIVNING AV RITNINGARNA

Uppfinningen kommer att beskrivas mera i detalj nedan med hänvisning till åtföljande ritningar i vilka:

fig. 1 är en planvy över en platta hos en värmewäxlare enligt föreliggande uppfinning,

fig. 2A är ett snitt enligt linjen A-A i fig. 1,

fig. 2B är ett snitt enligt linjen B-B i fig. 1,

fig. 3 är en planvy över plattan i fig. 1 tillsammans med en ytterligare underliggande platta som syns genom den första plattan för att illustrera orienteringen av två plattor och

- 5 fig. 4 är ett partiellt tvärsnitt över tre plattor enligt föreliggande uppfinning.

DETALJERAD BESKRIVNING AV FÖREDRAGNA UTFÖRINGSFORMER

I fig. 1 visas en platta till en värmeväxlare enligt
10 föreliggande uppfinning. Såsom är konventionellt har plattan ett rillmönster och anslutningar. Rillorna har toppar 4 och dalar 5. Ett kallt medium har ett inlopp vid C2 och ett utlopp vid C1. Ett varmt medium har ett inlopp vid H2 och ett utlopp vid H1. Det inses att rillmönstret kan varieras på
15 många olika sätt utan att gå ur ramen för uppfinningen.

En värmeväxlare bildas genom att sätta samman ett antal likadana plattor till ett paket. Varannan platta är vriden 180° så att ett korsande mönster bildas och kanaler bildas för medierna mellan omväxlande par av plattor såsom är väl-
20 känt för en fackman på området. I fig. 3 visas en underliggande platta synlig genom en övre platta för att illustrera det korsande mönstret. På ena sidan av paketet finns också en bottenplåt (ej visad) för att stänga anslutningarna på ena sidan. Hela paketet löds samman i en ugn så att lödpunk-
25 ter bildas där toppar korsar varandra. I genomskärning bildas ett vaxkakeliknande mönster. Vartannat par av plåtar är också sammanlödda vid anslutningarna. Detta förklaras mera i detalj nedan med hänvisning till fig. 4.

I en konventionell värmeväxlare sträcker sig dock inte
30 rillmönstret såsom visas i ritningarna utan löper utan avbrott fram till lödningen kring anslutningarna. Det inses att om en sådan lödning brister kan mediet i anslutningen tränga in i fel kanal, alltså en kanal som tillhör det andra mediet. Därvid uppkommer problemet såsom nämnts ovan.

35 Föreliggande uppfinnare har insett att problemet kan lösas genom ett arrangemang som beskrives härafter. Kring varje anslutning finns en avskiljningszon som bildas av ett avskiljningsspår. Avskiljningsspåret är lämpligen format ungefärligen som en fjärdedels cirkelsegment. I avskiljnings-
40 zonen har endast det medium tillträde som strömmar in eller

ut genom anslutningen. I avskiljningszonen finns också ett läckageutsläpp. Läckageutsläppet är anordnat så att mediet som strömmar genom anslutningen strömmar runt hålet via rillorna. Detta medium "ser" således inte hålet. Det andra mediet som löper i de omgivande kanalerna kan inte heller nå hålet på grund av avskiljningsspåret. Läckageutsläppet kan endast nås av medium om lödningen kring anslutningen eller vid avskiljningsspåret brister.

I fig. 2A och 2B framgår tvärsnittet av två anslutningar. Fig. 2A representerar en i förhållande till ett referensplan 10 försänkt anslutning som vid 1 medan fig. 2B illustrerar en förhöjd anslutning som vid 6. Vid den försänkta anslutningen 1 finns ett försänkt avskiljningsspår 3. Vid den förhöjda anslutningen 6 finns ett förhöjt avskiljningsspår 8. Vid det försänkta inloppet 1 finns ett förhöjt läckageutsläpp 2. Vid den förhöjda anslutningen 6 finns ett försänkt läckageutsläpp 7.

I fig. 4 visas ett tvärsnitt av tre plattor vid ett förhöjt utlopp, såsom vid 6, där ett medium H1 strömmar ut. Lödningar illustreras såsom vid 11. Utströmningen av mediet H1 visas med pilar. Mediet H1 kommer från kanaler som bildas mellan omväxlande par av plattor. I figuren visas de två översta i ett par och den översta i nästa par. Det andra mediet strömmar i kanaler mellan de mellanliggande paren, dvs. de två undre plattorna som visas i fig. 4 osv. Mediet C når inte fram till anslutningen eftersom det stoppas i sin kanal vid avskiljningsspåren 3, 8. Det bildas således en avskiljningszon 14 mellan avskiljningsspåren 3, 8 och lödningen kring anslutningen 6 och kanten 9 av plattorna. Avskiljningszonen är öppen till atmosfären via hålet 2, 7 i varje platta. Dessa hål utgör läckageutsläppet. Läckageutsläppet kan valfritt gå även genom bottenplattan (ej visad) men är lämpligen öppet endast åt ett håll.

Under normal drift strömmar alltså mediet H i sina kanaler förbi läckageutsläppet via rillorna medan det andra mediet C endast når fram till avskiljningszonen. Vid anslutningarna till mediet C råder naturligtvis det omvända förhållandet. Om en lödning skulle brista antingen vid 13, alltså vid anslutningen (eller vid avskiljningsspåren 3, 8) läcker mediet, i fig. 4 mediet H (respektive C), in i av-

skiljningszonen. Beroende på värmeväxlarens orientering, som kan vara godtycklig, ansamlas det utläckande mediet i avskiljningszonen och släpps så småningom ut genom det yttersta av hålen 2, 7 till utsidan. Vanligtvis uppstår sådana
5 bristningar vid anslutningen, dvs. vid 13 i fig. 4. Det finns då ingen risk att mediet H tränger in i fel kanal till det andra mediet C, såsom var fallet i den tidigare tekniken, eftersom lödningen vid anslutningen var den enda spårren mellan medierna. Om lödningen släpper vid avskiljnings-
10 spåren 3, 8 finns heller ingen risk för blandning av medierna.

När ett läckage uppstår tränger alltså något medium ut på utsidan av värmeväxlaren. Detta kan detekteras genom visuell inspektion av värmeväxlaren. Emellertid är det fördel-
15 aktigt om denna detektering sker automatiskt. Enligt en föredragen utföringsform av uppfinningen är en givare ansluten till någon avskiljningszon, lämpligen alla fyra avskiljningszonerna. Givaren kan vara placerad inne i ifrågavarande avskiljningszon eller vara kopplad med en ledning mellan av-
20 skiljningszonen och givaren. De olika ledningarna från avskiljningszonerna kan vara kopplade till samma givare.

Givaren eller givarna kan i sin tur vara kopplad till någon form av säkerhetssystem. Säkerhetssystemet kan t.ex. ge larm via ljudsignaler eller varningslampor. Vid känsliga
25 utrustningar kan säkerhetssystemet också ombesörja att maskinen stannas så snart ett läckage har detekterats.

Det insee att den i figuren och beskrivningen angivna uppfinningen kan varieras på olika sätt. Läckagehålen 2, 7 kan vara flera till antalet i varje avskiljningszon. Det in-
30 ses att hålen måste vara rotationssymmetriskt placerade eftersom varannan plåt är vänd 180°. I figuren visas hålen placerade i 45° vinkel, mittemellan kanterna av plattorna, men det är möjligt att placera hålen nära en kant. Att anordna hålen närmare kanten kan i vissa fall göra dem mera
35 åtkomliga. En fackman på området inser vidare att olika typer av givare och deras anslutningar till avskiljningszonerna är möjliga. Alla dessa möjligheter anses ligga inom uppfinningens ram.

Således tillhandahåller föreliggande uppfinning en värmeväxlare som uppvisar flera fördelar gentemot den tidigare
40

kända tekniken. Uppfinningen möjliggör att hellödda värmeväxlare, som är billiga att tillverka, kan arbeta vid högre tryck och är praktiskt taget underhållsfria, kan användas inom ett mycket bredare användningsområde, tack vare att risken för att medierna blandas vid läckage undviks, och de därigenom följande katastrofala resultaten. Det är faktiskt möjligt att fortsätta driften vid mindre läckage, eftersom katastrofrisken är praktiskt taget eliminerad. Samtidigt tillhandahåller uppfinningen en snabb och automatisk detektering av läckage som kan utnyttjas i säkerhetssystem. Uppfinningens fördelar erhålles endast på bekostnad av avskiljningszonen som i och för sig innebär en något minskad verkningsgrad för värmeväxlaren. Denna minskning får dock betraktas som helt obetydlig och förekommer också i de tidigare nämnda packningsvärmeväxlarna.

Fördelaktiga utföringsformer av uppfinningen har beskrivits utförligt. Såsom anges ovan, kan uppfinningen modifieras på flera sätt utan att gå ur skyddsområdet såsom definieras av åtföljande patentkrav.

PATENTKRAV

1. Värmeväxlare innefattande plattor med ett mönster av rillor samt med anslutningar för inlopp och utlopp, placerade i ett paket och sammanlödda, så att separata kanaler för två medier bildas mellan omväxlande par av plattor, **käntecknad av** en avskiljningszon (14) bildad kring anslutningarna (1, 6), så att mediet som inte skall nå respektive anslutning avskiljs medan det andra mediet kan strömma förbi, och av ett läckageutsläpp (2, 7) till omgivningen från avskiljningszonen (14).

2. Värmeväxlare i enlighet med krav 1, **käntecknad av** att avskiljningszonen (14) är bildad mellan omväxlande par av plattor, så att mediet som inte skall nå respektive anslutning och som strömmar i en kanal som är bildad mellan ett par av plattor avskiljs, medan det andra mediet kan strömma förbi i kanalerna som är bildade av de omgivande plattparen.

3. Värmeväxlare i enlighet med krav 1 eller 2, **käntecknad av** att avskiljningszonen (14) är bildad av ett avskiljningsspår (3, 8) som löper på avstånd från varje an-

slutning och avskiljer anslutningen mot respektive hörn.

4. Värmeväxlare i enlighet med krav 1, 2 eller 3, **kännetecknad av** att läckageutsläppet (2, 7) är ett rotationssymmetriskt anordnat hål genom plattorna.

5 5. Värmeväxlare i enlighet med krav 4, **kännetecknad av** att hålet (2, 7) är placerat i 45° vinkel, mittemellan kanten av plattorna.

6. Värmeväxlare i enlighet med krav 4, **kännetecknad av** att hålet är placerat nära en kant av plattorna.

10 7. Värmeväxlare enligt något av föregående krav, **kännetecknad av** att en givare för att detektera läckage är placerad i en eller flera avskiljningszoner.

8. Värmeväxlare enligt något av krav 1-6, **kännetecknad av** en ledning från en eller flera avskiljningszoner, vilken
15 ledning är ansluten till en givare för att detektera läckage.

9. Värmeväxlare i enlighet med krav 8, **kännetecknad av** att flera ledningar är anslutna till en gemensam givare.

10. Värmeväxlare enligt något av krav 7 - 9, **kännetecknad av** att nämnda givare är kopplad(e) till ett säkerhetssystem.
20

PRIV 57.02.25

SAMMANDRAG

Föreliggande uppfinning avser en värmeväxlare med läckageut-
5 släpp och närmare bestämt en hellödd värmeväxlare med ett
arrangemang som förhindrar att de två medierna i värmeväx-
larna blandas vid läckage. Värmeväxlaren innefattar plattor
med ett mönster av rillor (4, 5) samt anslutningar (1, 6)
för inlopp och utlopp. Plattorna är placerade i ett paket
10 och sammanlödda så att separata kanaler för två medier bil-
das mellan omväxlande par av plattor. Enligt uppfinningen
bildas en avskiljningszon (14) kring anslutningarna, så att
mediet som inte skall nå respektive anslutning avskiljs me-
dan det andra mediet kan strömma förbi. Ett läckageutsläpp
15 (2, 7) till omgivningen är anordnat i avskiljningszonen så
att eventuellt läckage kan detekteras.
(Fig. 1)

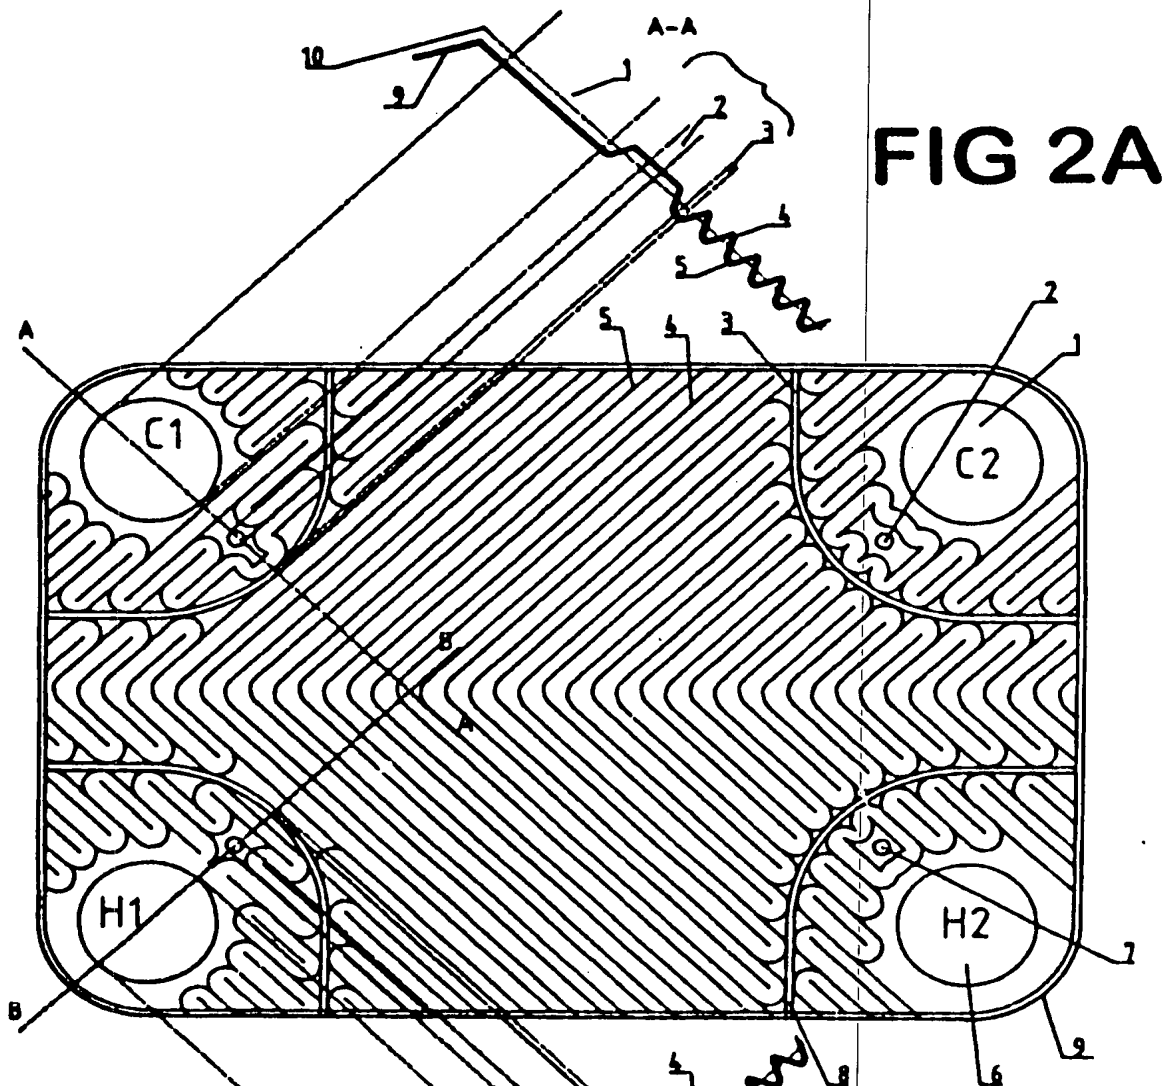


FIG 1

FIG 2B

FIG 2A

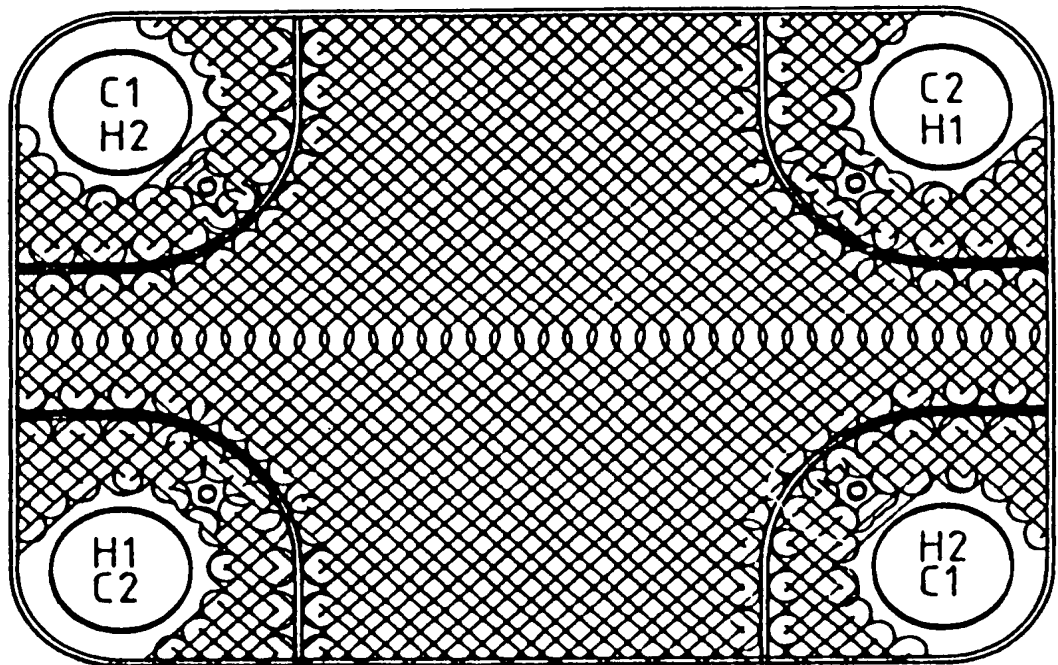


FIG 3

7-15888-01

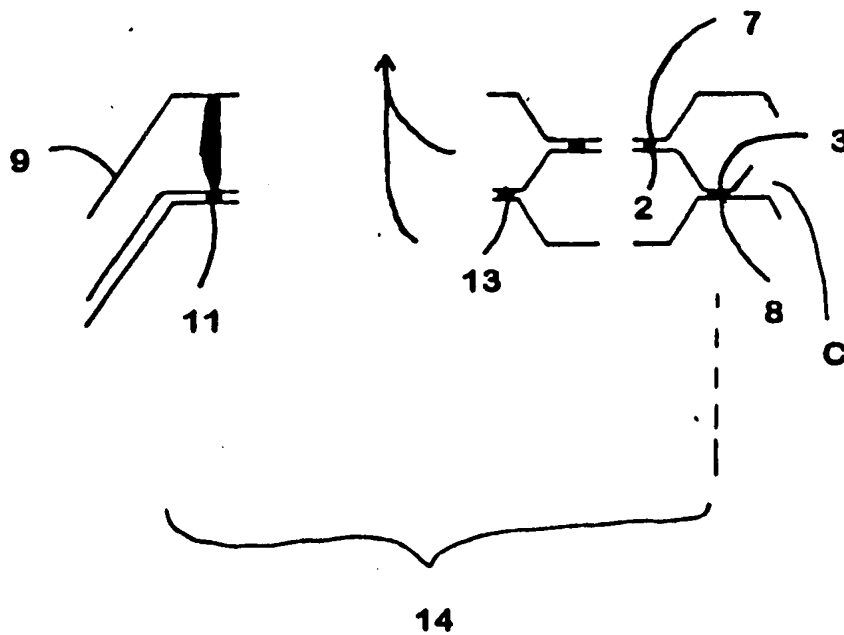


FIG 4

7-5820251